

Francis NOWAK (extraits d'un courrier) :

Le Dimanche 26 Janvier 2003 19:22, vous avez écrit :

Bonjour Sylvain, j'organise dans quelques temps un stage TIV dans la Vienne. Je suis à la recherche des infos liées au grave survenu en novembre ou décembre 2001 "explosion" d'un bloc de plongée lors d'une sortie en pneumatique (accident relaté dans le fr.rec.plongee par "PhilNED" de l'ASEB).

les causes de cet accident sont-elles aujourd'hui connues ?
éjection du robinet suite à un choc violent durant le trajet en bateau,
une erreur humaine lors du remontage ?

merci.

Sylvain :

J'ai enquêté sur les causes de cet accident.
Je te fais un bref rappel des faits:

3 plongeurs font une sortie en pneumatique. La mer bouge les blocs subissent des chocs, mais rien de particulièrement anormal. Néanmoins le zodiac doit s'arrêter pour permettre aux plongeurs de refixer les blocs sur le rack. Le Zod repart et quelques minutes après un bruit important se produit, l'un des plongeurs, une jeune femme est catapultée hors du zodiac.

Ces camarades sont complètement indemnes et la récupèrent rapidement. Ils constatent une blessure extrêmement grave à l'aine et l'évacuent rapidement.

On constate un très gros enlèvement de chair dans la zone de l'aine, une hémorragie massive.

La plongeuse sera sauvée moyennant plusieurs transfusion. Sa récupération est loin d'être aujourd'hui complète.

Le bloc en cause ne se trouve plus sur le zod et malgré des recherches impliquant les gendarmes et des bénévoles ainsi que des moyens importants (magnétomètres, sonar à balayage latéral), il ne sera pas retrouvé. Il ne reste sur le zodiac que le culot plastique du bloc, fendu.

Le zodiac ne porte aucune trace de l'accident.

J'ai recherché les causes de l'accident, j'ai pu retrouver le n° du bloc grâce au registre TIV du club.

Le bloc était un bloc perso appartenant à l'un des 2 plongeurs non blessé. C'était un 15 l à 200 b de chez Roth, datant de 1987 ou 1988 (je n'ai plus le dossier avec moi).

Grace à l'aide de la société Roth j'ai pu connaître le type de filetage du bloc qui est un 3/4 GAZ.

J'ai appris, également par le TIV du club, que le propriétaire du bloc avait changé son robinet pour monter une double sortie.

J'ai contacté le propriétaire pour connaître le type de robinet qu'il avait monté.

Le propriétaire ignorait absolument tout de l'existence de filetages incompatibles, et s'était contenté d'acheter un robinet neuf et de le monter.

J'ai contacté le magasin de plongée qui m'a affirmé formellement qu'il ne vendait que des robinet en 25 x 2.

.....

Ces éléments, plus le fait qu'il n'y a aucune trace d'explosion sur le zodiac me font penser qu'il s'agit d'un arrachage de robinet du au remontage de filetage incompatibles.

Il est à noter que le bloc avait subi une vingtaine de gonflage depuis le changement de robinet, donc que les montages de robinet incompatibles peuvent passer inaperçu quelques temps.

.....